



Jak na přibíjení střešních šindelů?

Správné přibíjení střešních šindelů má zásadní vliv na dlouholetou a spolehlivou funkci střechy.

1. Používejte pro přibíjení jen nerezavějící žárově pozinkované, tvrzené hliníkové či měděné hřebíky.
2. Používejte hřebíky o správném rozměru o délce min. 25-28 mm, 32-35 mm na hřebeni, okapech a úžlabích a průměru hlavy min. 9 mm (tzv. lepenkáče).
3. Používejte pouze hřebíky se speciálně upraveným tělem hřebíku, aby dřík hřebíku zabránil samovolnému „vylézání“ ze záklopu.
4. Nepoužívejte galvanicky pozinkované hřebíky.
5. Zatloukejte hřebíky vždy,
 - aby prošly vždy dvěma šindelí
 - aby nebyly vidět
 - umístěné 2 cm nad výřez, u krajů 2,5 cm od strany šablony šindele

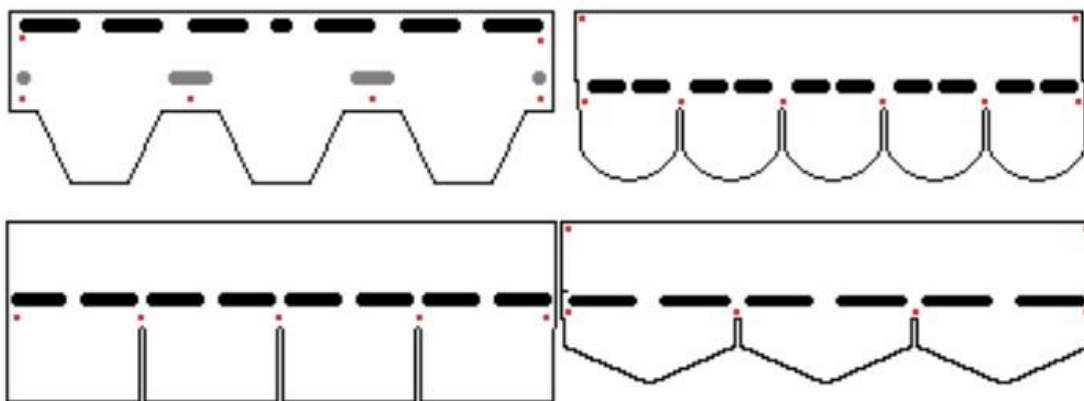

6. Zatloukejte hřebíky ručně kladívkem vždy kolmo na záklop nebo použijte správně nastavenou hřebíkovačku.

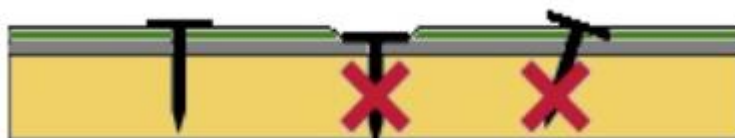

7. Nepoužívejte pro přibíjení sponkovačku.