

Jak pokládat asfaltové pásy v rozích?

Základem jsou kvalitní, spolehlivé materiály a poctivé řemeslné zpracování. Nároky na pokládku se nijak zásadně neliší od obecných pravidel pro pokládku asfaltových pásů.

1. Dodržujte dostatečný přesah jednotlivých vrstev asfaltových pásů.
2. Proveďte kvalitně a promyšleně nastřížení/řezání pásů.
3. Před pokládkou asfaltových pásů v rozích podložte exponovaná místa poddajnými a pružnými materiály, např. charBIT ELAST PV S50.
4. Natavte správně asfaltovou hmotu, aby nebyla přehřátá nosná vložka pásu a prohřejte vrstvy asfaltového pásu přiměřeně.
5. Zaválečkujte přesahy mezi jednotlivými pásy pro zvýšení kvality spojů.
6. Označte si linii přesahu na položené ploše asfaltového pásu.
7. Připravte si přířezy pásů pro detail. Přípravu přířezů můžete zrychlit použitím pevné šablony.
8. Po naměření a zpracování přířezů „utopte“ posyp spodního pásu pro kvalitní navaření přířezu. Pás mírně nahřejte hořákem a posyp jemně zatlačte (pohladte) do podkladu.
9. Postupně natavte přířezy detailů (směrem odspodu nahoru). **Mírné vytečení asfaltu „návalku“ na spoji je předpokladem dobrého spoje.**
10. Nezapomínejte při napojování jednotlivých přířezů detailů opět na „utopení“ vrchní posypové vrstvy.